



Tipps zur Wartung:

3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02

Regelmäßige Wartung optimiert den sicheren Zustand und die Lebensdauer Ihrer Schweißausrüstung und trägt dazu bei, Zusatzkosten für den vollständigen Austausch zu vermeiden. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile sofort, um einen angemessenen Schutz sicherzustellen. In der nachstehenden Liste finden Sie Ersatzteile und Zubehör für diese spezielle Schweißmaske. Die folgenden Wartungstipps sollen Sie unterstützen. **Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen.**

Vor dem Gebrauch


- Helm und Kopfband.** Prüfen Sie auf Risse oder beschädigte bzw. defekte Teile. Bei Bedarf austauschen.
- Schweißfilter.** Stellen Sie sicher, dass Ihr Schweißfilter mit einer äußeren und einer inneren Vorsatzscheibe ausgestattet ist, und prüfen Sie die Sensoren auf Sauberkeit. Ersetzen Sie die Batterie, wenn bei niedrigem Batteriestand eine Warnung ausgegeben wird oder wenn die entsprechende Anzeige bei gedrückten Tasten nicht blinkt.
- Vorsatzscheiben.** Diese sollten sauber und frei von Kratzern sein, um eine möglichst gute Sicht zu gewährleisten. Verwenden Sie ein feuchtes Papier- oder Textiltuch, wie das im Lieferumfang der Schweißmaske enthaltene Reinigungstuch.
- Vergrößerung.** Nutzen Sie bei Bedarf eine von unseren Vergrößerungslinsen, die in den Stärken x 1,5, x 2,0 und x 2,5 erhältlich sind. Die Linse wird an der inneren Vorsatzscheibe angebracht und kann je nach Arbeitsposition nach oben oder unten ausgerichtet werden.

Nach dem Gebrauch

- Reinigen Sie die Schweißmaske.** Wischen Sie die Innen- und Außenseiten der Schweißmaske mit einem feuchten Papier- oder Textiltuch ab. NICHT ausspülen, in Wasser tauchen oder mit Lösemitteln reinigen.
- Schweißband.** Bei Bedarf für zusätzliche Reinigung entfernen und ersetzen, sobald es abgenutzt oder unhygienisch ist.
- Schweißfilter.** Reinigen Sie den Schweißfilter und die Vorsatzscheiben regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch. Die Vorsatzscheiben sollten ausgetauscht werden, sobald darauf so viele Kerben, Kratzer oder Schmutz zu sehen sind, dass sie nicht mehr mit einem weichen Tuch gereinigt werden können.
- Aufbewahrung.** Bewahren Sie die Schweißmaske an einem trockenen, sauberen Ort und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Lösemitteln auf. Idealerweise nutzen Sie dazu die im Lieferumfang enthaltene Tasche.



Ersatz- und Verschleißteile

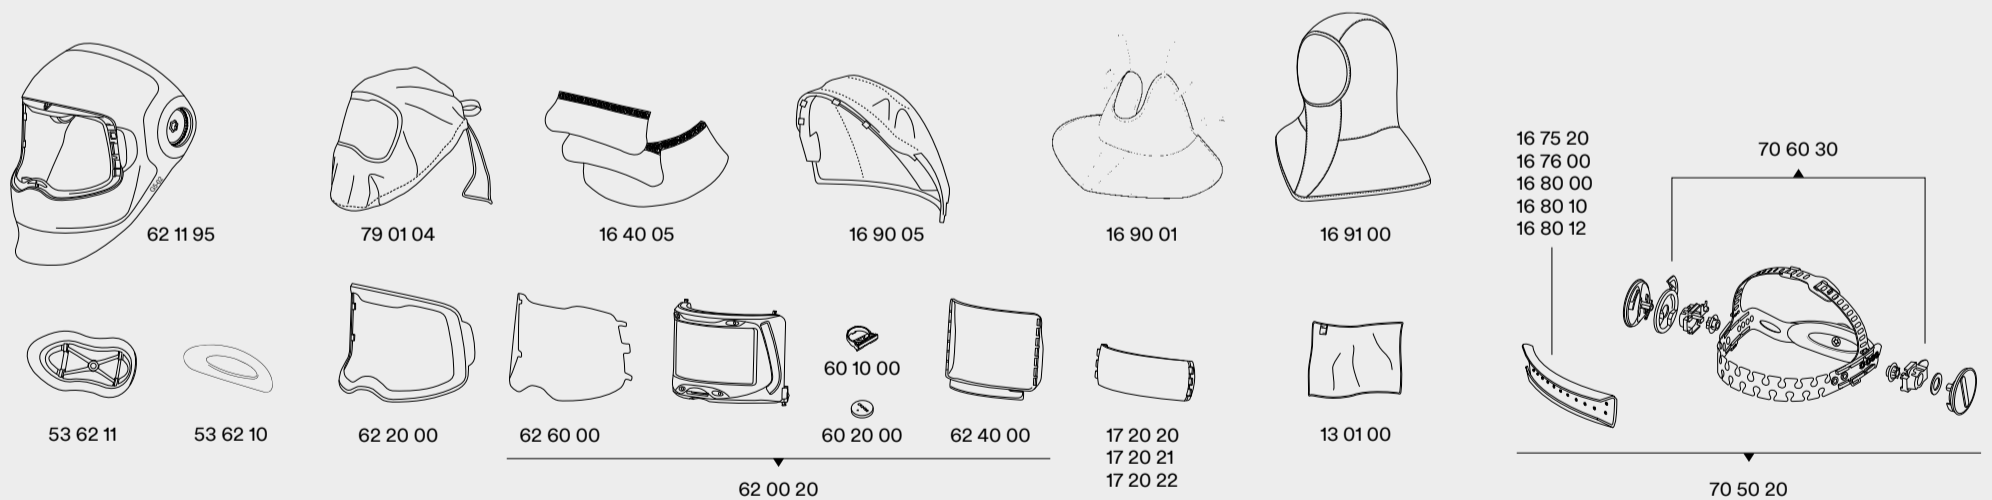

Artikelnr.: Beschreibung

- H13 01 00** 3M™ Reinigungstuch.
H16 40 05 Ohren- und Halsschutz aus Leder (3 Teile).
H16 90 05 Kopfschutz aus Gewebe.
H16 75 20 Schweißband, Frottee, lila, Packung mit 2 Stück.
H16 76 00 Schweißband, Frottee, Packung mit 20 Stück.
H16 80 00 Schweißband, Leder.
H16 80 10 Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 24 cm), Packung mit 2 Stück.
H16 80 12 Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 21 cm), Packung mit 2 Stück.
H16 90 01 Halsschutz.

Artikelnr.: Beschreibung

- H16 91 00** Haube, schwarz/grau.
H17 20 20 Vergrößerungslinse x 1,5
H17 20 21 Vergrößerungslinse x 2,0
H17 20 22 Vergrößerungslinse x 2,5
H53 62 10 Polsterteil für Kopfband
H53 62 11 Große Kopfauflage
H60 10 00 Batteriehalterung.
H60 20 00 Batterie CR2450, Lithium 3 V.
H62 00 20 Gebogener Schweißfilter G5-02, inkl. innere und äußere Vorsatzscheiben.

Artikelnr.: Beschreibung

- H62 11 20** Schweißmaske G5-02 mit Schweißfilter, Kopfband, Reinigungstuch und Tasche.
H62 11 95 Schweißmaske ohne Schweißfilter, ohne Kopfband, ohne Frontabdeckung.
H62 20 00 Frontabdeckung.
H62 40 00 Vorsatzscheiben innen, Packung mit 2 Stück.
H62 60 00 Vorsatzscheibe außen, kratzbeständig, Packung mit 5 Stück.
H70 50 20 Kopfband mit Befestigungsteilen und Schweißband.
H70 60 30 Befestigungsteile (mit Gelenkverbindung) für Kopfband.
H79 01 04 Aufbewahrungstasche für Schweißmaske.

